任务14 配合零件的数控铣削加工

已知件1 毛坯尺寸 $180\text{mm} \times 180\text{mm} \times 42\text{mm}$

件2 毛坯 $180\text{mm} \times 180\text{mm} \times 18\text{mm}$ ，毛坯材料为45号调质钢， $25 \sim 32\text{HRC}$ 。配合装配图及零件图见图所示。根据零件图样及技术要求来完成零件的加工。

技术要求

1. 未注公差为 ± 0.1 。
2. 四周边不加工。
3. 曲线的轮廓极限偏差为 $\begin{matrix} -0.04 \\ -0.08 \end{matrix}$ 。

$\sqrt{Ra\ 6.3}$ (✓)

b)

(b) 工件 1 图纸

图 14-1 装配与零件图 (续)

图 14-1 装配与零件图 (续)

14. 2任务资讯

14. 2. 1表面质量对零件使用性能的影响

- (1) 对零件耐磨性的影响
- (2) 对零件疲劳强度的影响
- (3) 对零件配合性质的影响

14. 2. 2

- (1) 铣削零件表面时 要正确选用铣削方式
- (2) 进给路线尽量短 以减少加工时间
- (3) 进刀 退刀位置应选在零件不太重要的部位
- (4) 先加工外轮廓, 后加工内轮廓

14. 2. 3对刀具的基本要求

- (1) 铣刀刚性要好
- (2) 铣刀的寿命长

14. 2. 4工件位置的校正方法

- (1) 拉表法
- (2) 划线法
- (3) 固定基面靠定法

14. 2. 5配合加工

- (1) 配作
- (2) 配合件验收

14. 2. 6配合件精度保证

14.3 任务实施

14.3.1 工艺分析

零件图纸的工艺分析

1. 零件图纸的工艺分析

读图是零件加工的第一步，相当关键。读图能力是机械加工的必备基础技能，只有读懂图纸，才能理解具体加工要素，分解加工步骤，同时才能够用手工或用CAD工具来对图形进行数学处理，计算轮廓曲线和相关孔位的坐标基点，为编程作准备。

2. 加工要点分析

总体的加工路线遵循由粗至精的加工原则，对于平面、轮廓、孔这三种要素，采取粗加工一半精加工一精加工的加工方案。

根据零件的加工原则，确定零件加工的要点如下

3. 计算基点坐标

a_1	$X=0.000$	$Y=-88.000$
a_2	$X=14.000$	$Y=-88.000$
a_3	$X=20.129$	$Y=-74.858$
a_4	$X=22.636$	$Y=-62.583$
a_5	$X=32.000$	$Y=20.419$
a_6	$X=17.448$	$Y=77.081$
a_7	$X=10.000$	$Y=88.000$
a_8	$X=0.000$	$Y=88.000$

工艺制定

零件号:		零件名称: 工件1		程序号:		机床型号: BV75		零件材质: 45#调质	
序号	加工内容	刀具类型	刀具齿数	刀具号	刀具偏置号	切削速度m/min	主轴转速r/min	每转进给mm/r	进给速度mm/min
1	铣零件上表面	φ32mm立铣刀	3	T01	H1 / D1	160	1592	0.3	478
2	预钻零件中部φ16mm孔至尺寸φ11mm	φ11mm钻头	2	T02	H2 / D2	48	1380	0.2	276
3	钻零件上部2-φ11mm孔	φ11mm钻头	2	T02	H2 / D2	48	1380	0.2	276
4	钻用于铣削φ52mm凸台外轮廓的人刀孔	φ11mm钻头							
5	预钻花瓶曲线6-R8mm轮廓拐角处	φ11mm钻头							
6	粗铣左右R45mm处曲线轮廓	φ20mm立铣刀	2	T03	H3 / D3	120	1910	0.14	268
7	粗铣φ52mm凸台外轮廓	φ20mm立铣刀							
8	铣M42×1.5mm底孔φ40.5mm	φ20mm立铣刀							
9	扩铣φ44mm孔至尺寸	φ20mm立铣刀							
10	扩铣花瓶曲线6-R8mm轮廓拐角处	φ12mm立铣刀	4	T04	H4 / D4	100	2650	0.3	795
11	粗铣花瓶曲线外轮廓	φ12mm立铣刀	4	T04	H4 / D4	100	2650	0.3	795
12	粗铣花瓶曲线内轮廓	φ12mm立铣刀							
13	精铣左右R45mm处曲线轮廓	φ12mm立铣刀							
14	精铣花瓶曲线外轮廓至尺寸	φ12mm立铣刀							
15	精铣花瓶曲线内轮廓	φ12mm立铣刀							
16	精铣φ52mm凸台外轮廓	φ12mm立铣刀							
17	扩3-φ(16H7)mm预孔至尺寸φ15.9mm	φ12mm立铣刀							
18	M42×1.5-7H螺纹孔加工	Ø20mm螺纹铣刀	1	T05	H5 / D5	200	2000	0.05	100
19	铰3-φ(16H7)mm孔至尺寸	φ(16H7)mm铰刀	8	T06	H6 / D6	12	240	0.3	72
20	2-R45曲线处R3mm倒角	φ8mm球头铣刀	2	T07	H7 / D7	70	2780	0.05	140
21	φ44mm孔口SR26mm球状倒角	8mm球头铣刀							

[主页](#)
[目录](#)
[上一页](#)
[下一页](#)
[后退](#)
[退出](#)

零件号:		零件名称: 工件1		程序号:		机床型号: BV75		零件材质: 45#调质	
序号	加工内容	刀具类型	刀具齿数	刀具号	刀具偏置号	切削速度 m/min	主轴转速 r/min	每转进给 mm/r	进给速度 mm/min
1	铣零件上表面	ø32mm立铣刀	3	T0 1	H1 / D1	160	1592	0.3	478
2	预钻3-ø16mm孔至尺寸 ø11mm	ø11mm钻头	2	T0 2	H2 / D2	48	1380	0.2	276
3	预钻花瓶曲线4-R8mm 轮廓内拐角处	ø11mm钻头							
4	粗铣左右R45mm处曲线 轮廓	ø20mm立铣刀	2	T0 3	H3 / D3	120	1910	0.14	268
5	粗铣花瓶曲线ø100ram 内轮廓	ø20mm立铣刀							
6	扩铣花瓶曲线6-R8mm 轮廓内拐角处	ø12mm立铣刀	4	T0 4	H4 / D4	100	2650	0.3	795
7	粗铣花瓶曲线内轮廓	ø12mm立铣刀							
8	扩ø16mm预孔至尺寸 ø15.8mm	ø12mm立铣刀							
9	精铣花瓶曲线内轮廓至 尺寸	ø12mm立铣刀							
10	精铣左右R45mm处曲线 轮廓	ø12mm立铣刀							
11	铰3-ø(16H7)mm孔至尺 寸	ø(16H7)mm铰 刀	8	T0 6	H6 / D6	12	240	0.3	72

[主页](#)
[目录](#)
[上一页](#)
[下一页](#)
[后退](#)
[退出](#)

任务评价与总结提高

任务评价

序号	工作过程	主要内容	建议考核方式	评分标准	配分
1	资讯（10分）	任务相关知识查找	教师评价 50%相互评价50%	通过资讯查找相关知识学习，按任务知识能力掌握情况进行评分	15
2	决策计划（10分）	确定方案编写计划	教师评价 80%相互评价20%	根据零件图纸，选择工、夹、量具，编写程序并进行零件加工	20
3	实施（10分）	格式正确应用合理合理性高	教师评价 20%自己评价30%相互评价50%	根据图纸，选择设备、工具、夹具、刀具，编写程序并完成零件加工	30
4	任务总结报告（60分）	记录实施过程步骤	教师评价 100%	根据零件图纸程序编制的任务分析、实施、总结过程记录情况，提出新方法等情况评分	15
5	职业素养团队合作（10分）	工作积极主动性，组织协调与合作	教师评价 30%自己评价20%相互评价50%	根据工作积极主动性以及相互协作情况评分	20

工件编号					总得分			
项目与配分		序号	考核内容		配分	评分标准	检测结果	得分
工件质量评分 (70%)	件1R45曲线台	1	R12、R45	Ra3.2	3	不合格不得分		
		2	30°、15°		3	不合格不得分		
		3	10	Ra3.2	2	超差0.01扣1分		
		4	150+0.06 +0.02	Ra3.2	3	超差0.01扣1分		
		5	R3	Ra3.2	3	不合格不得分		
	件1花瓶曲线轮廓	6	176-0.04 -0.08	Ra3.2	2	超差0.01扣1分		
		7	Ø100-0.04 -0.08	Ra3.2	2	超差0.01扣1分		
		8	-0.04 -0.08	Ra3.2	2	超差0.01扣1分		
		9	R50、R10、R8	Ra3.2	3	不合格不得分		
		10	1.57-0.03 -0.06	Ra3.2	6	超差0.01扣2分		
		11	Ø52+0.08 -0.03	Ra3.2	2	超差0.01扣1分		
		12	8+0.08 -0.05	Ra3.2	1	超差0.01扣1分		
		13	7+0.05	Ra3.2	1	超差0.01扣1分		
		14	Ø44	Ra3.2	1	超差0.01扣1分		
	件1环形孔	15	SR26	Ra3.2	3	不合格不得分		
		16	M42×1.5	Ra1.6	4	不合格不得分		
		17	32、28、10	Ra3.2	3	不合格不得分		
		18	Ø16+0.018	Ra1.6	2	超差0.01扣1分		
	件1孔	19	2-Ø16+0.018	Ra1.6	2	超差0.01扣1分		
		20	2-Ø11	Ra3.2	1	超差0.01扣1分		
		21	60±0.02		1	不合格不得分		
		22	20	Ra3.2	1	不合格不得分		
		23	有效深15		1	不合格不得分		
	件2R45曲线槽	24	R12、R45	Ra3.2	2	不合格不得分		
		25	30°、15°		2	不合格不得分		
		26	10.5	Ra3.2	1	超差0.01扣1分		
		27	150-0.02 -0.04	Ra3.2	1	超差0.01扣1分		
	件2花瓶曲线轮廓	28	176+0.08 +0.04	Ra3.2	1	超差0.01扣1分		
		29	Ø100+0.08 +0.04	Ra3.2	1	超差0.01扣1分		
		30	R50、R10、R8	Ra3.2	2	不合格不得分		
		31	3.5	Ra3.2	1	超差0.01扣1分		
		32	10.5	Ra3.2	1	超差0.01扣1分		
	件2孔	33	中心孔Ø16+0.018	Ra1.6	1	超差0.01扣1分		
		34	2-Ø16+0.018	Ra1.6	2	超差0.01扣1分		
		35	60±0.02		1	不合格不得分		
	配合	36	件1与件2		12	不合格不得分		
程序与工艺 (20%)		16	程序正确合格		5	出错一处扣2分		
		17	加工工艺卡片		15	不合理一处扣5分		
机床操作 (倒扣分)		18	机床操作规范		扣	出错一次扣2分		
		19	工件、刀具使用		扣	出错一次扣2分		
安全文明操作 (倒扣分)		20	安全操作		扣	一次事故扣5分		
		21	机床保养		扣	不整理机床扣8分		
合计								

[主页](#)
[目录](#)
[上一页](#)
[下一页](#)
[后退](#)
[退出](#)

任务总结

配合件精度保证：实操中，试件一般有配合精度要求，选择配合试件加工顺序的原则是：加工量少、测量方便。在有销孔和腔槽结构试件中，一般做法是先进行销孔预加工，腔槽粗精加工，最后进行销孔精加工。一般粗加工切削参数选得较高，加工过程中试件可能有微量位移。为了避免有孔和腔槽加工中出现位置误差，应采用上述加工顺序。配合尺寸确定的原则是，配合面外形尽量靠下偏差，配合面内腔应尽可能靠上偏差，以保证配合精度和相配试件尺寸精度。